

#11-E-2895: Motor A/Z28NEx - Dehnung Steuerkette, SVS Ein, DTC P0016(1B), P0018(1B), P0008(11) in ECU gesetzt - (2015-06-17)

Thema: Motor A/Z28NEx - Dehnung Steuerkette, SVS Ein, DTC P0016(1B), P0018(1B), P0008(11) in ECU gesetzt

Fabrikat:	Modelle:	Modelljahr:		VIN:		Motoren:	Getriebe:
		von	bis	von	bis		
Opel, Vauxhall	Insignia	2009	2016	91000362		A28NEH, A28NEL, A28NER, A28NET	Alle
Opel, Vauxhall	Vectra- C/Signum	2008	2009	81000001	81145618	Z28NEH, Z28NEL, Z28NET	Alle

Zustand	Kundenbeanstandung: SVS An, DTC P0016(1B), P0018(1B), P0008(11), P0009(00), P0017(00) im Steuergerät Motor gesetzt, manchmal zusammen mit P0299. Weitere Untersuchung offenbart Dehnung Steuerkette.
Ursache	Mangelnde Robustheit des Kettenmaterials, verstärkt durch gealtertes Motoröl.
Produktionslösung (optional und Zusatzinformationen)	Ab Motor Nr. HN 055 387 (29. Sept. 2010) wurden Steuerketten mit höherer Verschleißbeständigkeit (verbessertes Material und "Karbonitrierung") eingeführt.

Korrektur

Bei Kundenbeanstandungen die verbesserten Steuerketten einbauen.

Des Weiteren ist unbedingt das Steuergerät Motor auf kürzere Überwachungsintervalle der Öllebensdauer wie folgt neu zu programmieren:

Arbeitsvorgang:

1. Vectra-C: Navigation im Tech2 / Tech2Win:

Diagnostik » (8) 2008 » Vectra-C / Signum » Karosserie » Instrument »
Programmieren » Serviceintervall zurücksetzen »

Wählen Sie bitte "Service mit Motorölwechsel" an.

Klicken Sie bitte auf 15000 km.

Anwählen: Außereuropäische Länder

2. Insignia Modelljahr 2009:

Führen Sie die SPS-Programmierung durch und wählen Sie z. B. "E7L-Nepal nach 15000 km / 1 Jahr" an.

3. Insignia ab Modelljahr 2010:

Führen Sie zum Einstellen des Intervalls auf 15000 / 1 Jahr "Konfiguration&Setup" aus und wählen Sie als Land "SONSTIGE" an.

Teile Information:

Bezeichnung des Service-Teils:	Nummer des Service-Teils:	Katalognummer (optional):
Primäre Steuerkette	12633451	06 36 246
Sekundäre Steuerkette (2x)	12633452	06 36 249

Arbeitsvorgangscode:	Bezeichnung	Stunden:
U3 289 50	Steuerketten Insignia ersetzen	7,9
U3 289 50	Steuerketten Vectra/Signum ersetzen	6,3

Es gelten die gültigen Garantie- und Kulanz Richtlinien.

Bulletin Ausgabe	2
Modifizierte Historie	08. Juni 2015: Modelle und MJ-Anhaltepunkte überarbeitet.

© 2010 ADAM OPEL AG. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder Veränderung ist nicht gestattet.